



MAGG®

- Ⓒ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA
Ⓙ SAMOSTMIEVACIA ZVÁRACIA KUKLA

090012, 090013



NÁVOD K POUŽITÍ

Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznámte se s jeho správnou obsluhou.
Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k jiným činnostem, než je uvedeno. Tiskové chyby a změny v technických údajích vyhrazeny.
V případě změn naleznete aktuální návod na www.magg.cz. Vyobrazení jsou díky neustálému inovačnímu postupu nezávazná.



ZPŮSOB POUŽITÍ

Samostmívací svářecí kukla je vyrobena tak, aby chránila Vaše oči a obličej od jiskření, prskání, stříkání a škodlivého záření při běžných svářecích podmínkách. Materiál pláště přilby je lehký, odolný vůči vysokým/nízkým teplotám, korozi, s vysokou pevností a odolností. Konstrukce kukly poskytuje dostatek vnitřního prostoru, který usnadňuje ovládání a pohodlné nošení. Filtr se automaticky mění od světlého stavu do tmavého, jakmile se objeví svářecí oblouk a vrátí se zpět do světlého stádia, když přestanete svářet.

Stroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další toto překračující použití neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce. Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr filtru	125x115mm
Rozsah ztmavení	DIN5–DIN9/ DIN9–DIN13
Počet senzorů	4
Přepínací čas	<1/30000s od světla do tmy
Čas obnovy	0,1 – 0,8s od tmy do světla
Napájení	Solární články, Lithiová baterie
Kapacita lithiové baterie	1200mAh
Ochrana očí	EN379 1/1/1/2
Vyměnitelná baterie	
Senzor slabé baterie	
Tlačítko TEST	

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento *Návod k použití* udržujte v dobrém stavu a nechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

Přečtěte si tento návod, než začnete výrobek používat.



Upozornění: Označuje riziko zranění, usmrcení nebo poškození náradí v případě nedodržení pokynů v návodu.



Přečtěte si návod.



Výrobek splňuje platné evropské směrnice a dodržení příslušných směrnic bylo posouzeno.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Používejte ochranu dýchacích cest.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- Nevystavujte kuklu vlhku a dešti. Všechny části kukly by měly být skladovány na suchém a dobře větraném místě.
- Nevystavujte kuklu přímému slunečnímu záření.
- Chraňte kuklu před znečištěním.

BEZPEČNOST OSOB

- Udržujte mimo dosah jiných osob.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat přístroj bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby přístroj obsluhovaly děti, duševně nezpůsobitelné osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.
- Nedovolte jiným osobám, obzvláště dětem, aby zasahovaly do práce a zabraňte jim v přístupu k pracovnímu prostoru.
- Nepoužívané náradí dobře uložte. Pokud náradí není používáno, musí být uloženo na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Používejte správný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky, může dojít k jejich zachycení. Dlouhé vlasy mějte sepnuté.
- Používejte ochranné pomůcky.
- Před samotným použitím se seznáme s bezpečnostními pravidly pro obloukové sváření.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny sváření. Nedodržení těchto pokynů se vystavujete riziku úrazu.
- Během sváření dochází k vytváření výparů. Dbejte proto na důkladné větrání.
- Vždy si chraňte svůj zrak. Nesvářejte bez odpovídající ochrany očí.
- Ujistěte se, že je tato kukla vhodná na práci, kterou budete vykonávat.
- Tato kukla není hračka, a proto nedovolte dětem, aby si s ní hrály. Mohlo by dojít k jejich zranění.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

- Ujistěte se, že všechny části svářecí kukly jsou v pořádku. Jakékoliv závady musí být odstraněny.
- Vždy zkontrolujte upevnění filtru a ochranného skla. Pokud najdete na filtru známky opotřebení, ihned jej vyměňte.
- Zkontrolujte také čistotu předního skla a případné nečistoty, které by mohly zakrývat senzory, odstraňte. Nezapomeňte ani na kontrolu nepropustnosti světla mezi filtrem a kuklou.
- Kukla funguje na principu automatického zapnutí/vypnutí. Po uchopení kukly se zdroj sám zapne.

POZOR:


Ujistěte se, že napájení zdrojem je v pořádku. Pokud odhalíte závady, okamžitě celý zdroj vyměňte.

MONTÁŽ A PROVOZ


1. Vyjměte čelenku a demontujte ji podle obrázku níže




2. Vyměňte masku a nainstalujte čelenku podle obrázku níže

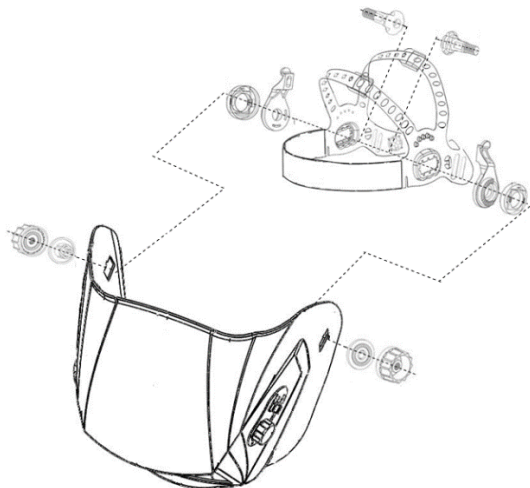


3. Nastavte požadovanou velikost čelenky otáčením nastavovacího knoflíku na zadní části čelenky

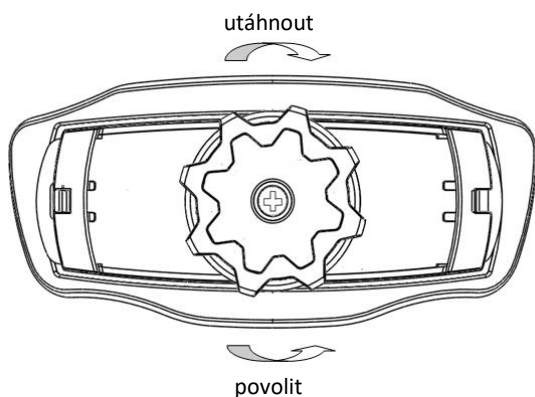


4. Pomocí otvoru pro nastavení hloubky nastavte délkovou polohu hlavové pásky

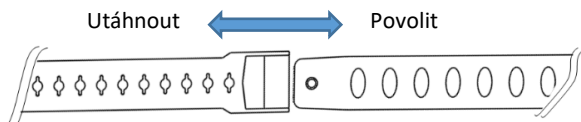

5. Uvolněte oka matic na obou stranách, aby bylo možné pohybovat maskou dopředu a dozadu. Nastavte vhodnou vzdálenost mezi průzorem a očima

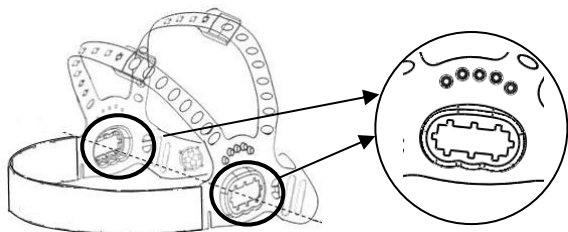

6. Správný úhel kukly můžete nastavit otočením posuvné limitující podložky (těsnění)

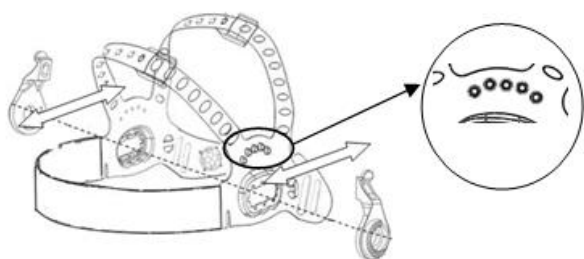

PROVOZ

- Po uchopení kukly se zdroj automaticky sám zapne.
- Podle velikosti hlavy utáhněte zadní popruh.
- V tabulce nastavení filtru v tomto návodu si vyberte správné nastavení podle druhu sváření. Číslo nastavte otočením knoflíku, dokud šipka neukazuje požadovanou hodnotu.
- Když nastane moment sváření, automaticky se změní filtr od jasného po tmavý. Po ukončení sváření dojde k automatickému zesvětlení filtru od tmavé k jasné. Svářeč může pomocí otočení knoflíku (delay time) měnit, za jak dlouho se filtr vrátí do jasného stavu. Nastavením knoflíku Sensitivity se nastavuje citlivost kukly na okolní světlo a změny, které nastanou při zahájení sváření.

BROUŠENÍ/SVAŘOVÁNÍ

Funkce broušení/svařování může být přepínána pomocí knoflíku na těle kukly. Přepnutím na funkci „Grind“ zapnete mód broušení během kterého se samostmívací filtr nestmavne, když zachytí svářecí oblouk. Nastavte tedy správnou pozici ještě před použitím kukly.

TLAČÍTKO „TEST“




Po zmáčknutí tlačítka TEST filtr ztmavne.

SENZOR SLABÉ BATERIE



Pokud senzor slabé baterie svítí červeně, je nutné baterii vyměnit. Vyměňte baterii podle obrázku níže.

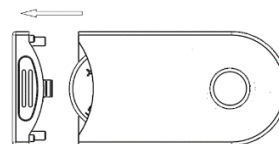

Welding current (A)	0,5	1	2,5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	360	450	500	
Welding type																								
SMW								9	10			11					12					13	14	
MIG (heavy)												10	11				12					13	14	
MIG (light)												10	11				12				13	14	15	
TIG-GTAW								9	10			11	12				13					14	15	
MAG/ (CO2)												10	11	12			13					14	15	
SAW																	10	11	12	13	14	15		
PAC																	11	12				13		
PAW																								

ÚDRŽBA

Správná údržba a pravidelné čištění mohou prodloužit životnost stroje. Výměnu poškozených či opotřebovaných částí, či jiné opravy smí provádět výhradně autorizovaný servis. Používejte pouze originální náhradní díly, jiné náhradní díly mohou způsobit špatné fungování stroje. Nerozebírejte samostmívací filtr. Filtr smí být rozebírán a opravován pouze autorizovanou osobou.

ČIŠTĚNÍ

Povrch kukly a filtru čistěte pravidelně čistým kapesníčkem nebo hadříkem. Nikdy k čištění nepoužívejte vodu ani jiné chemické čisticí prostředky. Některé čisticí prostředky a rozpouštědla mohou způsobit poškození plastových dílů. Mezi látky poškozující plasty patří následující: benzín, tetrachlormetan, chlorované čisticí rozpouštědla, amoniak a domácí čisticí prostředky, které obsahují čpavek. Tyto látky k čištění nepoužívejte. Filtr nikdy neponořujte do vody. Nepokoušejte se sami otevírat samostmívací filtr. Kuklu uchovávejte vždy na suchém místě mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ

- Tato samostmívací kukla není určená pro laserové sváření.
- Nikdy nepokládejte helmu ani filtry na horké povrchy.
- Tato kukla neposkytuje ochranu před prudkým nárazem, např. úlomky řezného kotouče. Není tedy vhodná pro používání během broušení. Neposkytuje ochranu ani proti výbušnými látkám či korozivními tekutinami.
- Neprovádějte žádné úpravy kukly ani filtru, které by byly v rozporu s tímto návodem. Vystavovali byste se tak riziku zranění.
- Pokud nedochází ke ztmavení filtru po zapálení svářecího oblouku, zastavte činnost a kontaktujte prodejce.
- Filtr nikdy neponořujte do vody.
- Pro čištění filtru nepoužívejte žádná rozpouštědla, vodu ani jiné chemické čisticí prostředky. Čistěte kuklu pravidelně čistým kapesníčkem či hadříkem.
- Používejte pouze při teplotách od -5°C do +55°C (23°F – 131°F)
- Skladujte při teplotách od -20°C do +70°C (-4°F – 158°F)
- Pravidelně vyměňujte popraskané, poškrábané či jinak poškozené kryty předního filtru. Předejdete tak možnému zranění.
- Pokud helmu nepoužíváte, či ji chcete uskladnit, vždy ji nechávejte položenou průzorem dolů.

LIKVIDACE VÝROBKU/ OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:

1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebením, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití. Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny.

Na základě zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb. prohlašujeme, že námi dodávaný výrobek splňuje následující bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU.

Příslušné směrnice EU: 89/686/EEC

Aplikované normy: EN379:2003

Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis zajišťuje:

PHT a. s., V

Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz

Vyrobeno pro PHT a. s. • www.magg.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



**podle § 13 zákona č.22/1997 Sb.
a § 13 nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb.**

Na základě zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb. prohlašujeme, že námi dodávaný výrobek splňuje následující bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU.

Výrobce: PHT a.s.
Označení a název výrobku: 090012, 090013 Samostmívací svářecí kukla / ADF-400W(H), WH-200T SERIES
Příslušné směrnice EU: (EU) 2016/425
Aplikované normy: EN 379 : 2003 + A1 :2009, EN 175 : 1997
Specifikace: 1/1/1/2/379 CE
Registrační číslo: C2282.2SLD
Vydávající úřad: ECS GmbH – European Certification Service
Datum vydání: 10.9.2019

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE: 19

Toto prohlášení o shodě je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

V Českých Budějovicích dne 19.9.2019

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
člen představenstva



SPÔSOB POUŽITIA

Samostmievacie zväracie kukla je vyrobená tak, aby chránila Vaše oči a tvár od iskrenia, prskania, striekania a škodlivého žiarenia pri bežných zväracích podmienkach. Materiál plášťa prilby je ľahký, odolný voči vysokým/nízkym teplotám, korózii, s vysokou pevnosťou a odolnosťou. Konštrukcia kukly poskytuje dostatok vnútorného priestoru, ktorý uľahčuje ovládanie a pohodlné nosenie. Filter sa automaticky mení od svetlého stavu do tmavého, akonáhle sa objaví zvärací oblúk a vráti sa späť do svetlého štádia, keď prestanete zvärať.

Stroj smie byť používaný len na ten účel určenia. Každé iné odlišné použitie nezodpovedá účelového použitia. Za z toho vyplývajúce škody alebo zranenia všetkého druhu ručí užívateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca. Dbajte prosím na to, že naše prístroje neboli svojím určením konštruované pre živnostenské, remeselnícke alebo priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne ručenie, ak je prístroj používaný v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných podnikoch a pri porovnateľných činnostiach.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmer filtra	125x115mm
Rozsah stmavenie	DIN5–DIN9/ DIN9–DIN13
Počet senzorov	4
Prepínací čas	<1/30000s od svetla do tmy
Čas obnovenie	0,1 – 0,8s od tmy do svetla
Napájanie	Solárne články, Lítiová batéria
Kapacita lítiové batérie	1200mAh
Ochrana očí	EN379 1/1/1/2
Vymeniteľná batéria	
Senzor slabej batérie	
Tlačidlo TEST	

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento návod na použitie udržiavajte v dobrom stave a nechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opätovne oboznámiť. Ak výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

Prečítajte si tento návod, ako začnete výrobok používať.



Upozornenie: Označuje riziko zranenia, usmrtenia alebo poškodenie náradia v prípade nedodržania pokynov v návode.



Prečítajte si návod.



Výrobok spĺňa platné európske smernice a dodržanie príslušných smerníc bolo posúdené.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.



Používajte ochranu dýchacích ciest.

PRACOVNÉ PROSTREDIE

- Nevystavujte kuklu vlhku a dažďu. Všetky časti kukly by mali byť skladované na suchom a dobre vetranom mieste.
- Nevystavujte kuklu priamemu slnečnému žiareniu.
- Chráňte kuklu pred znečistením.

BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Udržujte mimo dosahu iných osôb.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať prístroj bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby prístroj obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte.
- Nedovoľte iným osobám, obzvlášť deťom, aby zasahovali do práce a zabráňte im v prístupu k pracovnému priestoru.
- Nepoužívané náradie dobre uložte. Ak náradie nie je používané, musí byť uložené na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Používajte správny odev. Nenoste voľný odev alebo šperky, môže dôjsť k ich zachyteniu. Dlhé vlasy majte zopnuté.
- Používajte ochranné pomôcky.
- Pred samotným použitím sa oboznámte s bezpečnostnými pravidlami pre oblúkové zväranie.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny zvärania. Nedodržaním týchto pokynov sa vystavujete riziku úrazu.
- Počas zvärania dochádza k vytváraniu výparov. Dbajte preto na dôkladné vetranie.
- Vždy si chráňte svoj zrak. Nezvärajte bez zodpovedajúcej ochrany očí.
- Uistite sa, že je táto kukla vhodná na prácu, ktorú budete vykonávať.
- Táto kukla nie je hračka, a preto nedovoľte deťom, aby si s ňou hrali. Mohlo by dôjsť k ich zraneniu.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

- Uistite sa, že všetky časti zväracie kukly sú v poriadku. Akékoľvek závady musia byť odstránené.
- Vždy skontrolujte upevnenie filtra a ochranného skla. Ak nájdete na filtri známky opotrebenia, ihneď ho vymeňte.
- Skontrolujte tiež čistotu predného skla a prípadné nečistoty, ktoré by mohli zakrývať senzory, odstráňte. Nezabudnite ani na kontrolu nepriepustnosti svetla medzi filtrom a kuklou.
- Kukla funguje na princípe automatického zapnutia / vypnutia. Po uchopení kukly sa zdroj sám zapne.

POZOR:


Uistite sa, že napájanie zdrojom je v poriadku. Ak odhalíte závady, okamžite celý zdroj vymeňte.

MONTÁŽ A PREVÁDZKA


1. Vyberte členku a demontujte ju podľa obrázku nižšie




2. Vyberte masku a nainštalujte čelenku podľa obrázku nižšie

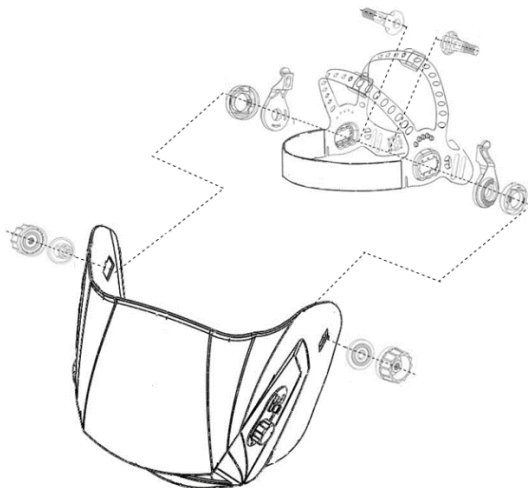


3. Nastavte požadovanú veľkosť čelenky otáčaním nastavovacieho gombíka na zadnej časti čelenky utiahnuť

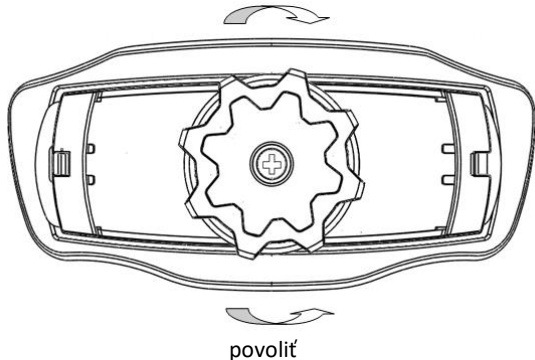


4. Pomocou otvoru pre nastavenie hĺbky nastavte dĺžkovú polohu hlavovej pásky

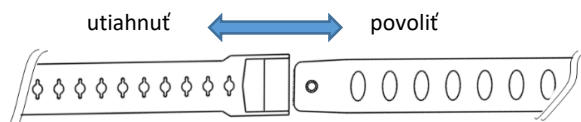

5. Uvoľnite oka matíc na oboch stranách, aby bolo možné pohybovať maskou dopredu a dozadu. Nastavte vhodnú vzdialenosť medzi priezorom a očami

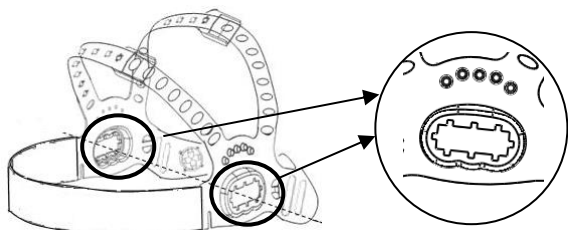

6. Správny uhol kukly môžete nastaviť otočením posuvnej limitujúcej podložky (tesnenie)

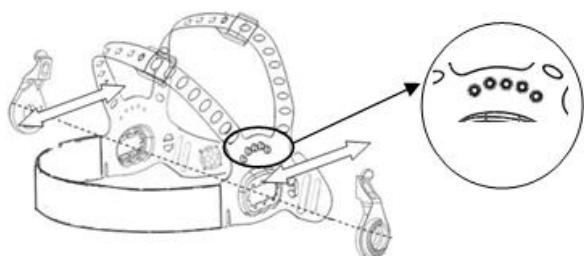

PREVÁDZKA

- Po uchopení kukly sa zdroj automaticky sám zapne.
- Podľa veľkosti hlavy utiahnite zadný popruh.
- V tabuľke nastavenia filtra v tomto návode si vyberte správne nastavenie podľa druhu zvárania. Číslo nastavte otočením gombíka, kým šípka neukazuje požadovanú hodnotu.
- Keď nastane moment zvárania, automaticky sa zmení filter od jasného po tmavý. Po ukončení zvárania dôjde k automatickému zosvetlenie filtra od tmavej k jasnej. Zvárač môže pomocou otočenia gombíka (delay time) meniť, za ako dlho sa filter vráti do jasného stavu. Nastavením gombíka Sensitivity sa nastavuje citlivosť kukly na okolité svetlo a zmeny, ktoré nastanú pri začatí zvárania.

BRÚSENIE / ZVÁRANIE

Funkcia brúsenie / zváranie môže byť prepínané pomocou gombíka na tele kukly. Prepnutím na funkciu "Grind" zapnete mód brúsenie počas ktorého sa samostmievajúcej filter nestmavne, keď zachytí zvärací oblúk. Nastavte teda správnu pozíciu ešte pred použitím kukly.

TLAČIDLO „TEST“




Po stlačení tlačidla TEST filter stmavne.

SENZOR SLABEJ BATÉRIE



Ak senzor slabej batérie svieti na červeno, je nutné batériu vymeniť. Vymeňte batériu podľa obrázku nižšie.

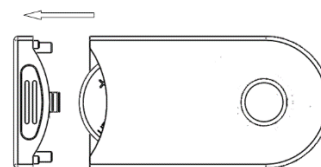

Welding current (A)	0,5	1	2,5	5	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	
Welding type																								
SMAW							9	10				11				12					13		14	
MIG (heavy)											10		11			12						13		14
MIG (light)											10		11			12						13		14
TIG/GTAW							9	10		11		12				13								14
MAG/CO ₂											10		11			12								14
SAW															10		11		12		13		14	15
PAC														11		12								13
PAW																								8

ÚDRŽBA

Správna údržba a pravidelné čistenie môžu predĺžiť životnosť stroja. Výmenu poškodených alebo opotrebovaných častí, či iné opravy môže vykonávať výhradne autorizovaný servis. Používajte len originálne náhradné diely, iné náhradné diely môžu spôsobiť zlé fungovanie stroja. Nerozoberajte samostmievací filter. Filter smie byť rozobraný a opravovaný iba autorizovanou osobou.

ČISTENIE

Povrch kukly a filtra čistite pravidelne čistou vreckovkou alebo handričkou. Nikdy na čistenie nepoužívajte vodu ani iné chemické čistiace prostriedky. Niektoré čistiace prostriedky a rozpúšťadlá môžu spôsobiť poškodenie plastových dielov. Medzi látky poškodzujúce plasty patria nasledujúce: benzín, tetrachlórmetán, chlórované čistiace rozpúšťadlá, amoniak a domáce čistiace prostriedky, ktoré obsahujú čpavok. Tieto látky na čistenie nepoužívajte. Filter nikdy neponárajte do vody. Nepokúšajte sa sami otvárať samostmievacie filter.

Kuklu uchovávajte vždy na suchom mieste mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE

- Táto samostmievacie kukla nie je určená pre laserové zváranie.
- Nikdy nepokladajte helmu ani filtre na horúce povrchy.
- Táto kukla neposkytuje ochranu pred prudkým nárazom, napr. Úlomky rezného kotúča. Nie je teda vhodná pre používanie počas brúsenia. Neposkytuje ochranu ani proti výbušnými látkam či korozívnymi tekutinami.
- Nerobte žiadne úpravy kukly ani filtra, ktoré by boli v rozpore s týmto návodom. Vystavovali by ste sa tak riziku zranenia.
- Ak nedochádza ku stmaveniu filtra po zapálení zváracieho oblúka, zastavte činnosť a kontaktujte predajcu.
- Filter nikdy neponárajte do vody.
- Na čistenie filtra nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, vodu ani iné chemické čistiace prostriedky. Čistite kuklu pravidelne čistou vreckovkou či handričkou.
- Používajte iba pri teplotách od -5°C do + 55°C (23°F - 131°F)
- Udržujte pri teplotách od -20°C do + 70°C (-4°F - 158°F)
- Pravidelne vymieňajte popraskané, poškrábané či inak poškodené kryty predného filtra. Predídete tak možnému zraneniu.
- Ak helmu nepoužívate, či ju chcete uskladniť, vždy ju nechávajte položenú priezorom nadol.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU / OBALU

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odneste ho na miesto k tomu určené (napr. Zber druhotných surovín, zberný dvor, apod.). Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiállovou chybu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iné než určené servisným strediskom, alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nebalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie. Dovozca prehlasuje, že je v registri spoločností plniacej povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodňovania elektrozariadení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené.

Na základe zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády ČR č.

17/2003 Sb. prehlasujeme, že nami dodávaný výrobok spĺňa nasledujúce bezpečnostné a zdravotné požiadavky noriem EÚ.

Príslušné smernice EU: 89/686/EEC

Aplikované normy: - V

Záručný aj mimozáručnej odborné opravy a servis zaisťuje:

h=U V h O

Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz

Vyrobené pre PHT a. s. • www.mag.cz

ES PREHLÁSENIE O ZHODE



**podľa § 13 zákona č.22 / 1997 Zb.
a § 13 nariadenia vlády CR č. 163/2002 Zb.**

Na základe zákona č. 22/1997 Zb. a nariadenie vlády ČR č. 17/2003 Zb. prehlasujeme, že nami dodávaný výrobok spĺňa nasledujúce bezpečnostné a zdravotné požiadavky noriem EÚ.

Výrobca: PHT a.s.
Označenie a názov výrobku: 090012, 090013 Zváracia kukla samostmievacia / ADF-400W(H), WH-200T SERIES
Príslušné smernice EÚ: (EU) 2016/425
Aplikované normy: EN 379 : 2003 + A1 :2009, EN 175 : 1997
Špecifikácia: 1/1/1/2/379 CE
Registračné číslo: C2282.2SLD
Vydávajúci úrad: ECS GmbH – European Certification Service
Dátum vydania: 10.9.2019

Posledné dve číslice roka, v ktorom bolo elektrické zariadenie označenie CE: 19

Toto vyhlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, popřípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

V prípade akejkolvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť.

V Českých Budějoviciach dňa 19.9.2019

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
člen predstavenstva