

ENW ENWM LASERTRONIC ELWX PROFILINE LWX

SOLA 
PASSION FOR PRECISION

Gebrauchsanweisung

Operating instructions

Manuel d'instructions

Instruzioni d'uso

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Руководство по применению

Instrukcja obsługi

Ekspluatācijas instrukcija

Lietošanas instrukcija

Uputstvo za upotrebu

Návod k použití

Manual de utilizare

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

LT

LV

SR


CZ

RO




Rozsah dodávky přístroje ENW, ENWM:

1. ENW, ENWM
2. mikrotužkové baterie (AAA)
3. zařízení pro rychlé spuštění

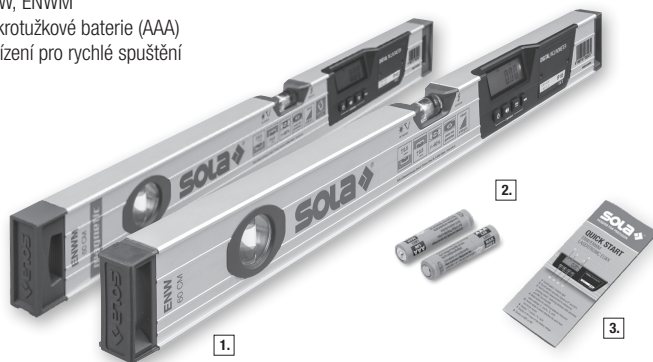

Rozsah dodávky přístroje LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX:

1. LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX
2. mikrotužkové baterie (AAA)
3. zařízení pro rychlé spuštění

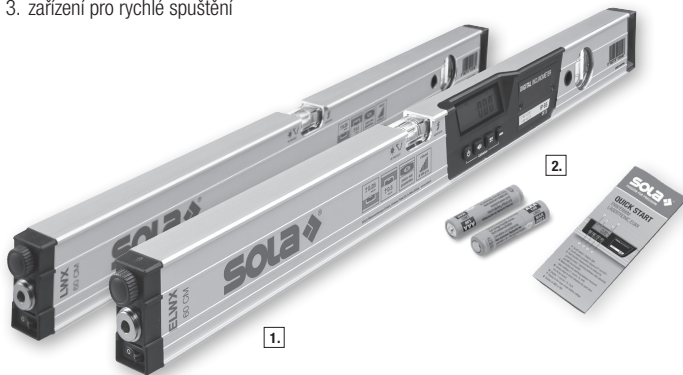

Návod k použití liniového ENW, ENWM, LASERTRONIC, PROFILINE (Německá původní verze)

K tomuto návodu

Srdečně blahopřejeme ke koupi vašeho nového ENW, ENWM, LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX!
Získali jste měřicí přístroj SOLA,

se kterým budete pracovat snadněji, přesněji a rychleji.

Abyste mohli využívat plného rozsahu funkcí tohoto měřicího přístroje a ovládali ho bezpečným způsobem, dodržujte prosím následující pokyny:

- Přečtete si tento návod k použití, než přístroj uvedete do provozu.
- Uchovávejte návod k použití vždy u přístroje.
- Předávejte tento přístroj jiným osobám jen s návodem k použití.
- Nedopustte, aby umístěné výstražné štítky byly nerozeznatelné.

Obsah

1. Všeobecné pokyny
2. Popis
3. Technické údaje
4. Bezpečnostní pokyny
5. Bezpečnost/klasifikace laseru
6. Uvedení do provozu
7. Ovládání
8. Kalibrace a seřízení
9. Údržba, skladování a přeprava
10. Rozsah dodávky a příslušenství
11. Vyhledávání poruch
12. Likvidace
13. Záruka výrobce
14. ES prohlášení o shodě

1. Všeobecné pokyny

1.1 Signální slova a jejich význam

NEBEZPEČÍ

Znamená bezprostředně hrozící nebezpečí, které má za následek závažná poranění nebo smrt.

VAROVÁNÍ

Znamená eventuálně nebezpečnou situaci, která má za následek závažná poranění nebo smrt.

OPATRŇE

Znamená eventuálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek lehká poranění nebo věcné škody.

UPOZORNĚNÍ

Znamená pokyny k použití nebo jiné užitečné informace.

1.2 Piktogramy a další upozornění

1.2.1 Výstražné značky



Varování před obecným nebezpečím

1.2.2 Symboly



Před použitím si přečtěte návod k použití



Baterie a přístroje nesmí být likvidovány jako domovní odpad



Nevhazujte baterie do ohně



Nezahřívajte baterie nad 60 °C



2 Přístroj laserové třídy 2




Nedívejte se do laserového paprsku!

2. Popis

2.1 Součásti přístroje, signalizační a ovládací prvky


2.1.1 ENW, ENWM


1. Kompaktní libely z akrylového skla
2. Sklonový modul
3. Příhrádka na baterie sklonového modulu

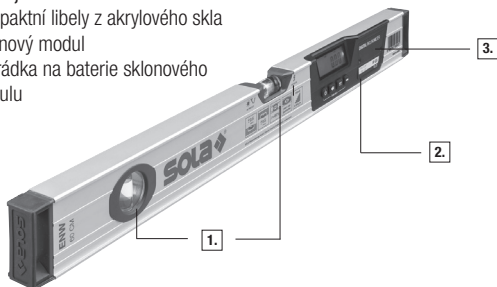

2.1.2 LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX


1. Výstupní otvor laseru
2. Kompaktní libely z akrylového skla
3. Vypínač
4. Příhrádka na baterie laseru
5. Magnetický adaptér pro upevnění pětibokého hranolu nebo děliče paprsků
6. Výstražný štítek laseru
7. Sklonový modul
8. Příhrádka na baterie sklonového modulu

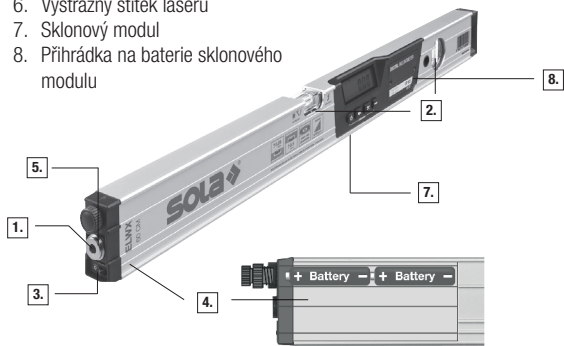

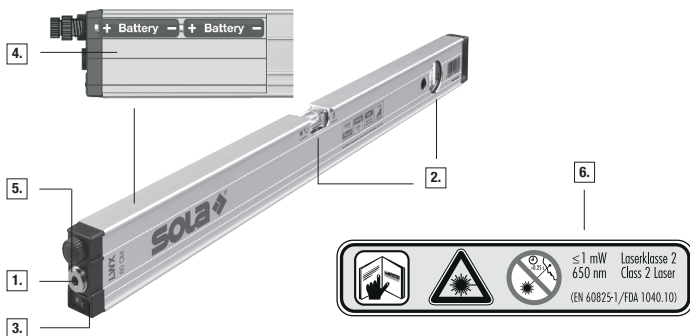

2.1.3 Sklonový modul

1. Vypínač / osvětlení displeje
2. Vypínač akustického signálu (signál při 0° a 90°)
3. Funkce přidržení (naměřená hodnota zůstane při jednom stisknutí zachována) / přepínání mezi ABS (absolutní) a INC (inkrementální)
4. Přepínání zobrazení ° / mm/m / % / in/ft
5. Šipky ukazují, kterým směrem se má vodováhou pohybovat
6. Zobrazení ° / mm/m / % / in/ft
7. Ukazatel při nízkém stavu napětí baterií
8. Zobrazení ABS nebo INC

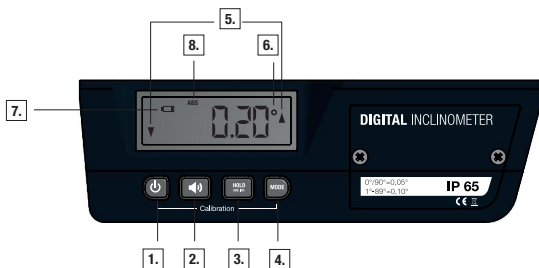

3. Technické údaje

3.1 Sklonový modul

Max. tolerance měření

- 0° / 90° ± 0,05°

- 1° - 89° ± 0,10°

Krytí IP 65

Napájení 3 x 1,5 V mikrotužkové baterie (AAA)

Doba provozu (při 20 °C) 30 h (při vypnutém osvětlení displeje cca 80 h)

Přípustné teploty

Provozní teplota -10 °C až +50 °C

Teplota skladování -20 °C až +70 °C

3.2 Laser

Pracovní rozsah

- laserový bod $r = 30 \text{ m}^*$

Max. tolerance měření

- laserový paprsek k měřicí ploše ± 0,5 mm/m

- laserový paprsek k boční ploše ± 1,0 mm/m

Velikost bodu

- při 10 m cca 6 mm

- při 20 m cca 10 mm

Napájení 2 x 1,5 V mikrotužkové baterie (AAA)

Doba provozu (při 20 °C)

- mikrotužkové baterie (AAA) 500 h

Přípustné teploty

Provozní teplota -15 °C až +50 °C

Teplota skladování -20 °C až +50 °C

Laserové diody - čáry / body 635 – 650 nm < 1 mW

Laserová třída 2, DIN ČSN 60825-1 resp. FDA 1040.10

*... podle okolních podmínek na pracovišti. Změny (schemat, popisů a technických údajů) vyhrazeny

4. Bezpečnostní pokyny

4.1 ROZSAH ODPOVĚDNOSTI

4.1.1 Výrobce

Společnost SOLA je odpovědná za bezchybné dodání výrobku z bezpečnostně technického hlediska včetně návodu k použití a originálního příslušenství.

4.1.2 Provozovatel

Provozovatel je odpovědný za použití výrobku v souladu s určením, práci svých pracovníků, jejich poučení a provozní bezpečnost výrobku.

- Rozumí informacím o ochraně na výrobku a pokynům v návodu k použití.
- Dodržuje místně obvyklé, závodní bezpečnostní předpisy a předpisy prevence nehod, popř. zákony a nařízení o bezpečnosti práce.
- Bezodkladně informuje společnost SOLA, pokud se u výrobku nebo při jeho použití vyskytnou bezpečnostní nedostatky.
- Zajistí, aby výrobek nebyl při zjištění vady provozován, a odevzdá jej k odborné opravě.



4.2 Použití v rozporu s určením

- Použití přístroje a příslušenství bez pověření.
- Použití příslušenství nebo doplňkových přístrojů třetími osobami.
- Použití mimo meze použití (viz kap. 3 / Technické údaje).
- Použití za extrémního kolísání teplot bez dostatečné aklimatizace.
- Deaktivování bezpečnostních zařízení a odstranění upozorňujících a výstražných štítků.
- Neautorizované otevření přístroje.
- Provedení přestaveb nebo změn na přístroji nebo příslušenství.
- Úmyslné oslnění třetích osob.
- Nedostatečné zabezpečení místa použití.

4.3 Meze použití

Přístroj ENW, ENWM, LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX je vhodný k použití v prostředí trvale obývaném lidmi.

- Nepoužívejte výrobek ve výbušném nebo agresivním prostředí.
- Spojte se s místními bezpečnostními úřady a osobami pověřenými bezpečností, než začnete pracovat v ohroženém prostředí, v blízkosti elektrických zařízení nebo v podobných situacích.

4.4 NEBEZPEČÍ PŘI POUŽITÍ

4.4.1 Všeobecně



VAROVÁNÍ

Chybějící nebo neúplné pokyny mohou mít za následek neodborné použití nebo použití v rozporu s určením. Může takto dojít k nehodám se závažným poraněním osob, věcným škodám, škodám na majetku a životním prostředím.

- Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce a instrukce provozovatele.
- Chraňte přístroj a příslušenství před dětmi.



VAROVÁNÍ

Oslnění laserovým paprskem může nepřímo způsobit závažné nehody, především u osob, které řídí vozidlo nebo obsluhují stroj. Nedívejte se do laserového paprsku.

- Nesměřujte laserový paprsek popř. laserovou rovinu do výše očí nebo nemiřte na osoby.



OPATRŇ

Pád, delší skladování, transport nebo jiné mechanické vlivy mohou způsobit chybné výsledky měření. Před použitím přístroj zkontrolujte, zda není poškozen.

- Poškozené přístroje nepoužívejte. Opravu nechejte provést pouze společností SOLA.
- Před použitím zkontrolujte přesnost přístroje (viz kap. 8 / Zkouška přesnosti).

4.4.2 Nabíječka / baterie / akumulátory



NEBEZPEČÍ

Silné mechanické vlivy mohou způsobit vytečení, požár nebo explozi baterií a akumulátorů nebo se mohou uvolnit toxické látky.

- Baterie a akumulátory neotvírejte a nevystavujte je mechanickému zatížení.
- Poškozené akumulátory, nabíječky a nabíjecí stanice nepoužívejte.
- Opravu nechejte provést pouze společností SOLA.



VAROVÁNÍ

Vysoké okolní teploty a ponoření do kapalin může způsobit vytečení, požár nebo explozi baterií a akumulátorů nebo se mohou uvolnit toxické látky.

- Baterie a akumulátory chraňte při přepravě před mechanickými vlivy.
- Baterie a akumulátory nepřehřívejte a nevystavujte je ohni.
- Zabraňte vniknutí vlhkosti do baterií a akumulátorů.
- Poškozené baterie a akumulátory nepoužívejte. Likvidujte je odborným způsobem (viz kap. 12 / Likvidace).



VAROVÁNÍ

Zkratem nebo použitím v rozporu s určením se mohou baterie přehřát a hrozí nebezpečí poranění či požáru.

- Baterie nepřevážejte a neuchovávejte v kapsách oděvu.
- Kontakty baterie neuvádějte do kontaktu s ozdobami, klíči nebo jinými elektricky vodivými předměty.
- Baterie nenabíjejte.
- Nevybíjejte baterie zkratováním.
- Nepájejte baterie v přístroji.
- Nemíchejte staré a nové baterie a nepoužívejte baterie rozdílných výrobců nebo rozdílného typového označení.



VAROVÁNÍ

Při neodborné likvidaci se můžete vy nebo třetí osoby těžce poranit a také znečistit životní prostředí. Při spalování plastových dílů vznikají jedovaté odpadní plyny, z kterých mohou osoby onemocnět. Baterie/akumulátory mohou explodovat, když jsou poškozeny nebo se silně zahřejí, a přitom způsobit otravu, popálení, poleptání nebo znečištění životního prostředí. Neodpovědnou likvidací umožníte neoprávněným osobám používat výrobek v rozporu s určením.

- Výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Přístroj a příslušenství likvidujte odborným způsobem (viz kap. 12 / Likvidace).
- Výrobek trvale chraňte před přístupem neoprávněných osob, především dětí.

4.5 ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)

Jako elektromagnetickou kompatibilitu označujeme schopnost výrobků bezchybně fungovat v prostředí s elektronickým zářením a elektrostatickým výbojem, aniž by vyvolávaly elektromagnetické poruchy v jiných přístrojích.

4.5.1 Rušení jiných přístrojů přístrojem ENW, ENWM, LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX

I když výrobky splňují přísné požadavky příslušných směrnic a norem, nemůže společnost SOLA bezesbytku vyloučit možnost rušení jiných přístrojů (např. když výrobek používáte v kombinaci s cizími přístroji, jako jsou např. terénní počítače, PC, rádiové přístroje, mobilní telefony, různé kabely nebo externí baterie).

- Při použití počítačů a rádiových přístrojů dodržujte údaje daného výrobce o elektromagnetické kompatibilitě.
- Používejte výlučně originální vybavení popř. příslušenství společnosti SOLA.

4.5.2 Rušení přístroje ENW, ENWM, LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX jinými přístroji

I když výrobek splňuje přísné požadavky příslušných směrnic a norem, nemůže společnost SOLA zcela vyloučit možnost, že intenzivní elektromagnetické záření v bezprostřední blízkosti rádiových vysílačů, bezdrátových telefonů, dieselových generátorů apod. může výsledky měření zkreslit.

- Při měření za těchto podmínek zkontrolujte hodnověrnost výsledků měření.

5. BEZPEČNOST/KLASIFIKACE LASERU

Přístroj LASERTRONIC a PROFILINE emituje viditelný laserový bod.
Tento výrobek splňuje laserovou třídu 2, DIN ČSN 60825-1 resp. FDA 1040.10.

Laserová třída 2:

U laserových přístrojů třídy 2 je oko chráněno při náhodném, krátkodobém pohledu zavíracím reflexem víček a/nebo reakcí odvrácením pohledu.



VAROVÁNÍ

Přímý pohled do laserového paprsku přes optické pomůcky (jako např. dalekohledy, teleskopy) může být nebezpečný.



POZOR

Pohled do laserového paprsku může být pro oko nebezpečný.

- Nedívejte se do laserového paprsku.
- Nesměřujte laserový paprsek na jiné osoby.

Štítek na přístroji:



- Štítek neodstraňujte!

6. Uvedení do provozu

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda byly do přístroje správně vloženy baterie. Nesměřujte laser na osoby, když zapínáte přístroj.

Vkládání baterii

1. Otevřete přihrádku na baterie vhodným šroubovákem.
2. Vložte baterie se správnou polarizací.
3. Zavřete přihrádku na baterie vhodným šroubovákem.

Používejte jen mikrotužkové baterie typu 1,5 V (AAA)!

Když přístroj není delší dobu používán, baterie vyjměte.



UPOZORNĚNÍ

Intenzita laserových čar se může lišit podle kvality baterií.

7. Ovládání

7.1. Zapnutí/vypnutí

➤ Zapnutí:

Pro zapnutí sklonového modulu stiskněte „vypínač / osvětlení displeje“.

➤ Vypnutí:

Pro vypnutí sklonového modulu stiskněte „vypínač / osvětlení displeje“ na min. 2 sekundy.

7.2 Displej

Pokud je sklonová vodováha používána v převrácené poloze (obráceně - vzhůru nohama), otočí se zároveň i zobrazení na displeji, aby bylo možné měřenou hodnotu snadno odečíst.

Displej se po 5 minutách automaticky vypne, pokud po tuto dobu nebude s přístrojem pohybováno.

7.3 Osvětlení displeje

1. Zapněte sklonový modul (osvětlení displeje je aktivní)
2. Pro zapnutí resp. vypnutí osvětlení stiskněte „vypínač / osvětlení displeje“.

7.4 Akustický signál

Vydávání akustického signálu se zapne stisknutím „vypínače akustického signálu“. Čím více se blíží poloha sklonové vodováhy standardní poloze, tím rychlejší je frekvence zvukového signálu.

Tato funkce pomáhá při nivelačních pracích, u kterých nemáte možnost, odečítat měřené hodnoty z displeje.

7.5 Funkce přidržení

Jedním stisknutím tlačítka „funkce přidržení“ se přidrží aktuální hodnota.

Pomocí této funkce lze „přidržet“ dříve naměřenou hodnotu na displeji. Naměřená hodnota zůstane nezměněna tak dlouho, dokud nebude opět stisknuto tlačítko „funkce přidržení“.

7.6 Přepínání ABS a INC

Stisknutím tlačítka „funkce přidržení“ na déle než 2 sekundy lze přepínat mezi režimy ABS (absolutní) a INC (inkrementální).

V režimu „ABS“ (absolutní) se zobrazí výsledek měření na základě kalibrace přístroje. Oproti tomu se v režimu „INC“ (inkrementální) zobrazí výsledek měření na základě relativní srovnávací roviny.

Lze například provést v režimu „ABS“ měření na šikmé rovině se sklonem 5° a poté přepnout na funkci „INC“. Přitom se zobrazení měřených hodnot nastaví na 0°. Poté lze provádět další měření na základě této nové nulové hodnoty. Pro opuštění režimu „INC“ stiskněte tlačítko opětovně na 2 sekundy.





7.7 Přepínání zobrazení měřených hodnot


- Stiskněte tlačítko „přepínání zobrazení“ pro přepnutí mezi ° / mm/m / % / in/ft.

8. Kalibrace a seřízení





8.1 Kalibrace sklonového modulu

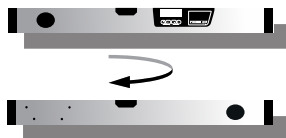
Krok kalibrace ① vycházející z polohy 0°

- Umístěte přístroj ENW měřicí plochou na horizontální rovinu
- Krátce stiskněte tlačítka  a 
- Na displeji se zobrazí -1-
- Krátce stiskněte tlačítka , zobrazení -1- bliká na cca 5 sekund
- Na displeji se zobrazí -2-
- Otočte přístroj ENW o 180°
- Krátce stiskněte tlačítka , zobrazení -2- bliká na cca 5 sekund
- Na displeji se zobrazí naměřená hodnota, krok kalibrace 1 je dokončen.





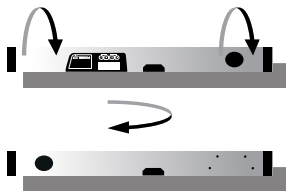


Krok kalibrace ② vycházející z polohy 180°

- Umístěte přístroj ENW „vzhůru nohama“ na horizontální rovinu
- Krátce stiskněte tlačítka  a 
- Na displeji se zobrazí -1-
- Krátce stiskněte tlačítka , zobrazení -1- bliká na cca 5 sekund
- Na displeji se zobrazí -2-
- Otočte přístroj ENW opět o 180°
- Krátce stiskněte tlačítka , zobrazení -2- bliká na cca 5 sekund
- Na displeji se zobrazí naměřená hodnota, krok kalibrace 2 je dokončen.




Krok kalibrace ③ vycházející z polohy 90°

- Přiložte přístroj ENW měřicí plochou k vertikální rovině
- Krátce stiskněte tlačítka  a 
- Na displeji se zobrazí -1-
- Krátce stiskněte tlačítka , zobrazení -1- bliká na cca 5 sekund
- Na displeji se zobrazí -2-
- Otočte přístroj ENW o 180°
- Krátce stiskněte tlačítka , zobrazení -2- bliká na cca 5 sekund
- Na displeji se zobrazí naměřená hodnota.
- Přístroj ENW je tak kompletně zkalibrován.

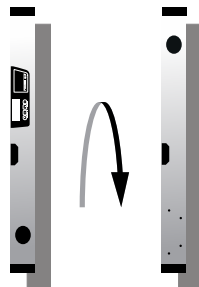

8.2 Seřízení laserové vodováhy na vyrovnávací základně

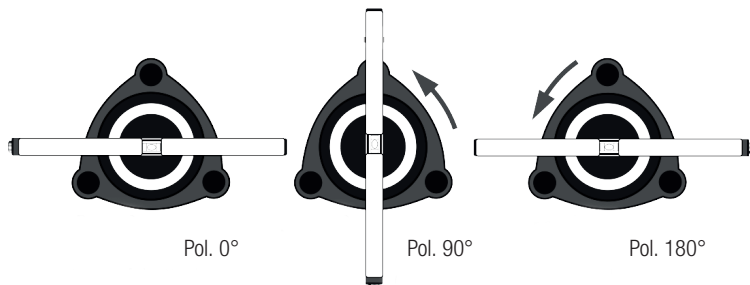

Umístěte přístroj na vyrovnávací základnu tak, aby byl potisk výrobku před vámi (pol. 0).

- 1) Seřídte libelu v poloze 0°.
- 2) Seřídte libelu v poloze 90°.
- 3) Seřídte libelu v poloze 180°.



POZOR:

Při seřizování pracujte vždy s oběma šrouby!

Mírné opravy po každém otočení neznamenají žádnou chybu! Jsou částečně nutné a odpovídají stavu techniky!

9. Údržba, skladování a přeprava

9.1 Čištění

- Nečistoty otřete měkkou, vlhkou utěrkou.
- Pravidelně kontrolujte výstupní otvory laseru a v případě potřeby je důkladně vyčistěte. Nedotýkejte se skla prsty.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Přístroj nesmíte ponořit do vody!
- Znečištěné nebo mokré přístroje, díly příslušenství a transportní nádoby před zabalením vyčistěte a osušte. Vybavení opět zabalte teprve tehdy, když je zcela suché.
- Konektory udržujte v čistotě a chráňte před vlhkem.

9.2 Skladování

9.2.1 Všeobecně

- Skladujte vybavení jen v rozsahu stanovených mezních hodnot teploty (viz kap. 3 / Technické údaje).
- Po delším skladování zkontrolujte před použitím přesnost měřicího přístroje.

9.2.2 Baterie / akumulátory

- Pro skladování vyjměte baterie a akumulátory z přístroje, popř. z nabíjecí stanice.
- Skladujte je pokud možno za pokojové teploty a v suchém prostředí (viz kap. 3 / Technické údaje).
- Chraňte je před vlhkostí a mokrem. Mokrý nebo vlhký baterie před skladováním popř. použitím osušte.
- Před delším skladováním nabijte akumulátor na 80 % kapacity (viz kap. 7 / Ovládání).
Během skladování to opakujte každých 6 měsíců.
- Po skladování akumulátor před použitím plně nabijte.
- Akumulátor před použitím zkontrolujte, zda není případně poškozen. Poškozené akumulátory nepoužívejte!

9.3 Přeprava

9.3.1 Všeobecně

Silnými otřesy nebo pádem se přístroj může poškodit.

- Výrobek nikdy nepřevážte nezabalený. Vždy použijte originální obal nebo rovnocenný přepravní obal.
- Před přepravou měřicí přístroj vypněte.
- Přístroj před uvedením do provozu zkontrolujte, zda není případně poškozen.

9.3.2 Baterie / akumulátory

Při přepravě nebo zaslání baterií a akumulátorů odpovídá provozovatel za dodržení národně a mezinárodně platných předpisů a ustanovení.

- ▶ Před zasláním vyjměte baterie z přístroje.

10. Rozsah dodávky a příslušenství

10.1 Rozsah dodávky přístroje ENW, ENWM, LASERTRONIC; PROFILINE:

ENW, ENWM, LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX

mikrotužkové baterie (AAA)

zařízení pro rychlé spuštění

10.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ (volitelné vybavení)

Pětiboký hranol **WP**

Dělič paprsků **ST**

Cílový terč **ZS RED**

Laserové ochranné brýle **LB RED**

Vyrovnávací základna **NB**

Teleskopický stativ **TST**

Klikový stativ **KST**

Stavební stativ **BST**

Přepravní pouzdro

Další informace o příslušenství naleznete na adrese www.sola.at

11. Vyhledávání chyb

Chyba	Možná příčina	Odstranění
Přístroj je zapnutý, není žádné zobrazení, displej nesvítí	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vybité baterie ➤ Chybně vložené baterie ➤ Přístroj nebo spínač vadný 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyměňte baterie ➤ Vložte baterie správně ➤ Kontaktujte prodejce a nechejte přístroj opravit
Žádná funkce laserového paprsku.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baterie vybité 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyměňte baterie
Přeskakuje zobrazení nebo „zamrzl“ displej	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Chyba programu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyměňte baterie, počkejte jednu minutu, opět vložte baterie.
Nerovnoměrné zobrazení na displeji	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nízké napětí baterií 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyměňte baterie
Přístroj se po uvedení do provozu ihned zase vypne	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baterie vybité 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyměňte baterie
Přístroj je zapnutý, zobrazení funguje, displej svítí, ale není vidět žádný laserový paprsek	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Okolní teplota příliš vysoká / nízká ➤ Diody nebo řízení laseru defektní 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nechejte přístroj aklimatizovat ➤ Kontaktujte prodejce a nechejte přístroj opravit

12. Likvidace

Při neodborné likvidaci se můžete vy nebo třetí osoby těžce poranit a také znečistit životní prostředí. Při spalování plastových dílů vznikají jedovaté odpadní plyny, z kterých mohou osoby onemocnět. Baterie/akumulátory mohou explodovat, když jsou poškozeny nebo se silně zahřejí, a přitom způsobit otravu, popálení, poleptání nebo znečištění životního prostředí. Nezodpovědnou likvidací umožníte neoprávněným osobám používat výrobek v rozporu s určením.

Měřicí přístroje, příslušenství a obaly musí být odevzdány k ekologické recyklaci.



Výrobek a příslušenství, především baterie a akumulátory, nesmí být likvidovány jako domovní odpad.

- Zlikvidujte výrobek a příslušenství odborným způsobem.
- Akumulátory likvidujte jen ve vybitém stavu.
- Dodržujte předpisy pro likvidaci dané země.

Váš prodejce společnosti SOLA převezme baterie a staré přístroje zpět a odevzdá je k odborné likvidaci.

Jen pro země EU



Elektrické přístroje nesmí být likvidovány jako domovní odpad!

Podle Evropské směrnice 2002/96/ES o elektrických a elektronických starých přístrojích a její implementace do národního práva musí být již provozu neschopné elektrické a elektronické staré přístroje shromažďovány odděleně a odevzdány k ekologické recyklaci.

13. Záruka výrobce

„Výrobce zaručuje původnímu kupci zřejmému ze záručního listu (prvnímu kupujícímu) bezchybnost přístroje na dobu dvou let od předání, s výjimkou baterií. Záruka je omezena jen na opravy a / nebo náhradu podle volby výrobce. Tato záruka se nevztahuje na nedostatky následkem neodborného zacházení kupujícími nebo třetí osobou, známky přirozeného opotřebení a optické vady, které neovlivňují použití přístroje. Nároky plynoucí z této záruky lze uplatnit, jen když je spolu s přístrojem odevzdán záruční list vyplněný prodávajícím a opatřený datem a firemním razítkem.

Při nároku na záruku uhradí výrobce přepravní náklady. Doba trvání záruky se neprodlouží opravami nebo pracemi na náhradních dílech, které proběhly v rámci záruky.

Další nároky jsou vyloučeny, pokud jejich vyloučení není v rozporu se závaznými národními předpisy. Výrobce především neručí za přímé nebo nepřímé škody způsobené vadou nebo za následné škody, ztráty nebo náklady v souvislosti s použitím přístroje nebo kvůli nemožnosti použít přístroj pro nějaký účel. Mlčenlivý souhlas s použitím nebo vhodností k určitému účelu je výslovně vyloučen.“

14. ES prohlášení o shodě



Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité



Wir / We / My **SOLA-Messwerkzeuge GmbH, A-6840 Götzis, Austria**
 erklären in alleiniger Verantwortung, dass das (die) Produkt(e)
 declare under our sole responsibility that the Product(s)
 prohlasujeme na naši výhradní odpovědnost, že výrobek(ky)

ENW, ENWM, LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX

Auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt.
 To which this declarations relates is in conformity with the following standards.
 na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají následujícím normám.

Sklonový modul:

- EN61326-1:2013
- EN55011:2009+A1:2010
- EN61000-4 2:2009
- EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

Laser:

- EN 61000-6-1: 2007
- EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011
- UN38.3

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n)
 Following the provisions of Directive(s)
 Podle ustanovení směrnic(e)

Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

Mag. Wolfgang Scheyer CEO

**Herstellergarantie ENW, ENWM,
LASERTRONIC ELWX, PROFILINE LWX**
Limited warranty/ENW, ENWM, LASERTRONIC ELWX, PROFIL-
LINE LWX

Seriennummer / Serial no.

Firma / Company / Name

Adresse / address

Telefon / Telephone



SOLA-Messwerkzeuge GmbH

Unteres Tobel 25
A-6840 Götztis
Austria

SOLA[®]
PASSION FOR PRECISION

Kaufdatum / Stempel / Unterschrift des Händlers Date of purchase / Stamp / Signature (dealer)

